

CT-PT100 Out1,3

CT-PT100 Out1,3, Convertidor de Temperatura

Code: M25651. DESCATALOGADO

- > Tipus Sortida: 1, 3
- > Sortida analògica: 0...20mA
- > Mesura: Segons sonda PT-100

Descripció

Els convertidors CT-PT transformen una mesura de temperatura en un senyal de procés, utilitzant una sonda PT-100.

La sortida analògica és directament proporcional al valor de la temperatura mesurada amb la sonda PT -100.



CT-PT100 Out1,3

Convertidor de temperatura - PT100

Code: M25651.

Especificacions

Alimentació en alterna

Consum	2,5 VA
Freqüència	40...90 Hz
Tensió nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20%)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	40 x 72 x 110 (mm)
--	--------------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 (Terminals) IP 40 (Caixa)
Temperatura d'emmagatzematge	-40...+70 °C
Temperatura de treball	-10...+60 °C

Connexió del sensor

Connexió del sensor	3 hilos
Rang de temperatura	-200...+200 °C / -200...+800 °C

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 1010

Entrades analògiques

Impedància de càrrega en corrent	< 500 Ω
Arrissat (valor eficaç, RMS)	< 0,5 %
Impedància de càrrega en tensió	> 500 Ω
Temps de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Sortides analògiques

Mode corrent: Rang nominal	0...10, 20 mAac
Sortida desplaçada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Mode de tensió: rang nominal de la sortida	0...5, 10 Vca

Pes net (kg)

	0,31
--	------

Precisió de mesures

Precisió	0,2%
----------	------



CT-PT100 Out1,3

Convertidor de temperatura - PT100

Code: M25651.

CT-PT

Convertidor de temperatura

CODI	TIPUS	Tipus Sortida	Sortida analògica	Mesura
Temperature				
M25652.	CT-PT100 Out2	2	4...20mA	Segons sonda PT-100

Indicate: Zero value, fullscale and type of output.
For other values, see coding table on following pages




CT-PT100 Out1,3


Convertidor de temperatura - PT100

Code: M25651.

Dimensions

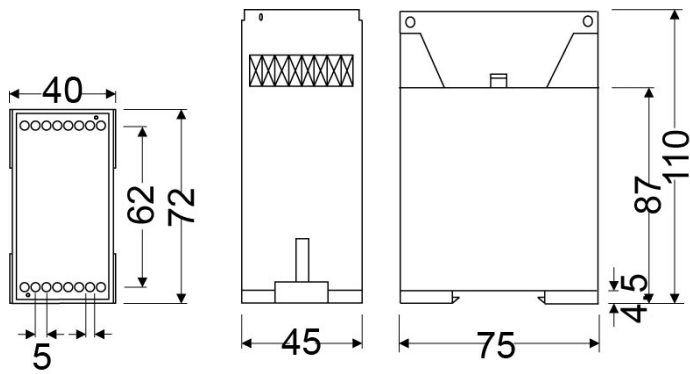

Conexions

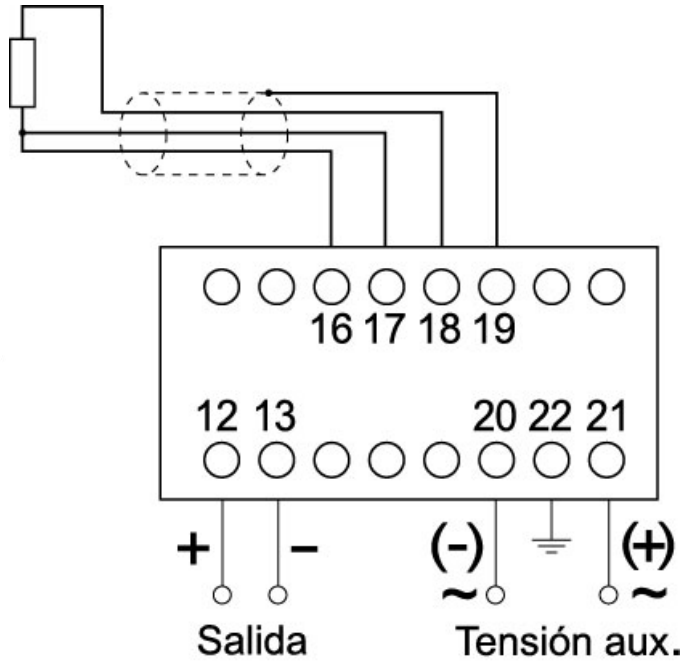

CT-PT100